

# 水準器

## 角形水準器（工作用）

### 取扱説明書

「正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。  
またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。」



株式会社 大菱計器製作所

## 安全上のご注意

※ご使用の前に、この **取扱説明書** をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を **危険** **警告** **注意** の3つの区分にしています。

| 安全に正しくお使いいただくために                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。</p> <p>その表示と意味は、次のようになっています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。</li><li>● お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。</li><li>● 全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。</li></ul> |                                                                                                                                                                                      |
|  <b>危険</b>                                                                                                                                                                                         | 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。                                                                                                                                  |
|  <b>警告</b>                                                                                                                                                                                         | 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                                                                                                                                           |
|  <b>注意</b>                                                                                                                                                                                         | 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。                                                                                                                                   |
| 図記号の例                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。<br/>(左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>○ 記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。<br/>(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)</p>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>● 記号は、行為を強制する内容を知らせるものです。<br/>図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。<br/>(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)</p>      |


# 角形水準器（工作用） 取扱説明書

## 1. 製品の特長







- ・ 一般工作用として、機械の組立・据付・芯出しに使用されます。
- ・ 主気泡管の水平は、調整ネジにより調整可能です。
- ・ V 溝付きのため、パイプなどの円筒部の測定にも対応しています。  
(副気泡管は、本器をパイプなどの円筒部に載せた際のロール方向の水平確認に使用できます。)
- ・ 底面に対して、各面の平行度および直角度の精度が確保されています。

## 2. 各部の名称と姿図

### 各部の名称

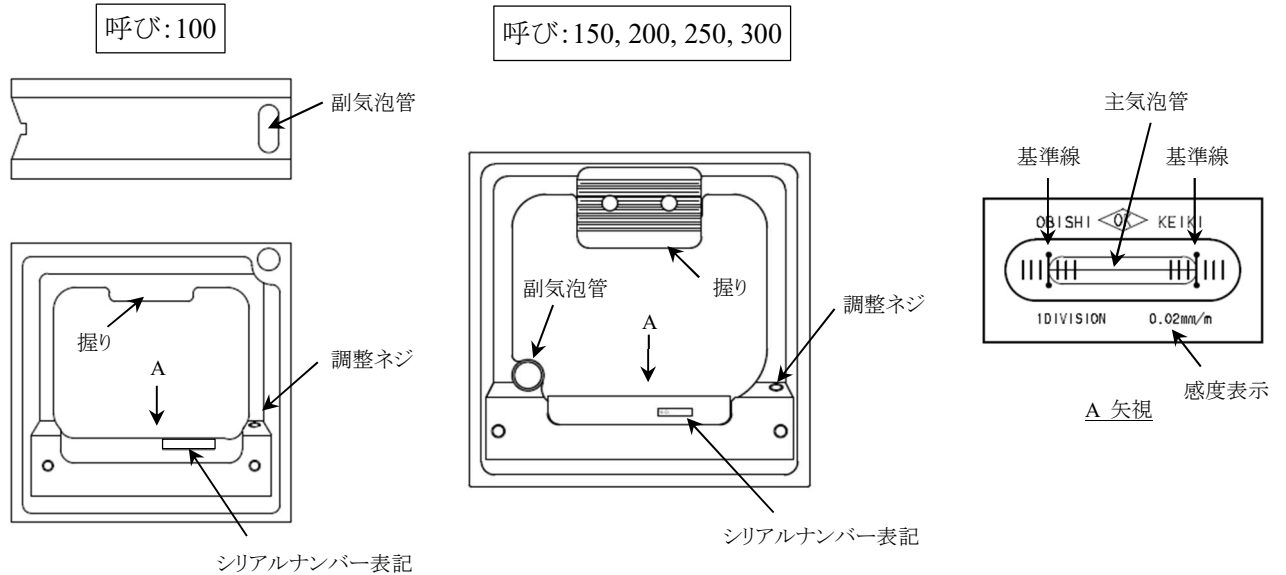

姿 図
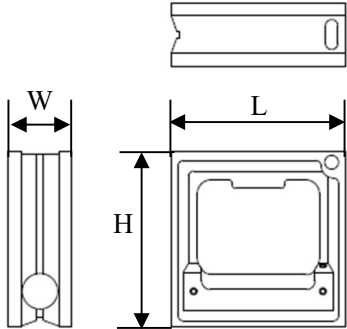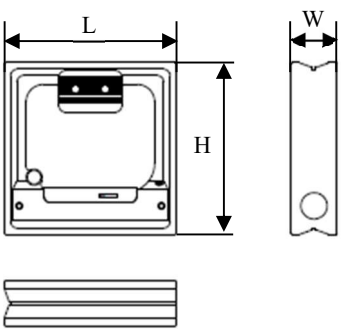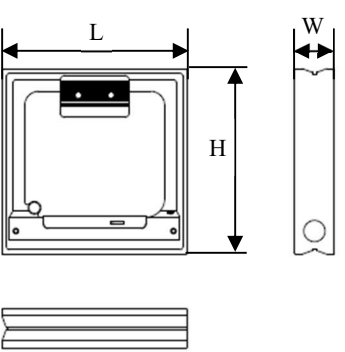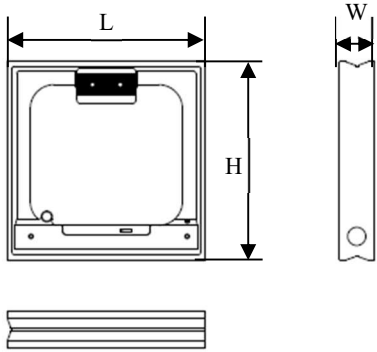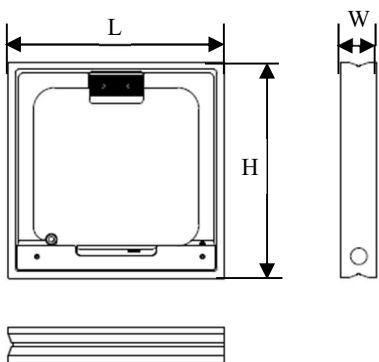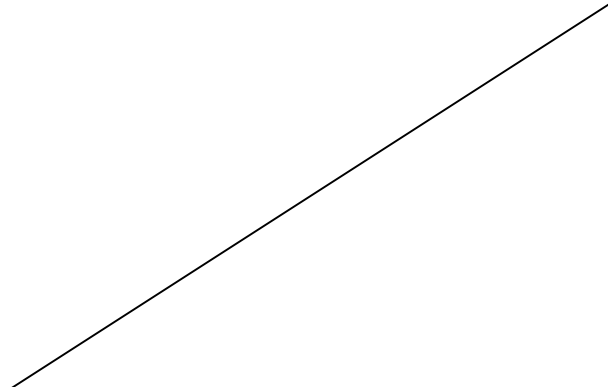
|                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>呼び:100</p>    | <p>呼び:150</p>   |
| <p>呼び:200</p>   | <p>呼び:250</p>  |
| <p>呼び:300</p>  |                |

### 3. 仕 様

| コード No. | 呼び  | 寸法<br>(L×H×W mm) | 感度<br>(mm/m) | 質量<br>(kg) |
|---------|-----|------------------|--------------|------------|
| AB101   | 100 | 100×100×36       | 0.02         | 1.1        |
| AB102   |     |                  | 0.05         |            |
| AB103   |     |                  | 0.1          |            |
| AB151   | 150 | 150×150×40       | 0.02         | 2.1        |
| AB152   |     |                  | 0.05         |            |
| AB153   |     |                  | 0.1          |            |
| AB201   | 200 | 200×200×43       | 0.02         | 3.3        |
| AB202   |     |                  | 0.05         |            |
| AB203   |     |                  | 0.1          |            |
| AB251   | 250 | 250×250×45       | 0.02         | 4.7        |
| AB252   |     |                  | 0.05         |            |
| AB253   |     |                  | 0.1          |            |
| AB301   | 300 | 300×300×47       | 0.02         | 6.0        |
| AB302   |     |                  | 0.05         |            |
| AB303   |     |                  | 0.1          |            |

### 4. 感 度

水準器の感度とは、気泡管の気泡を1目盛分移動させるのに必要な傾斜を指します（図2）。

この傾斜は、底辺1mに対する高さ（高低差）または角度（秒）で表されます。

備考 角度と底辺に対する高さとの関係は、次の通りです。

角度1秒 = 1mにつき 4.85 μm (≒ 1mにつき 5 μm)

感度は次の通りです。

感度 0.02 mm/1m (≒ 4秒)

感度 0.05 mm/1m (≒ 10秒)

感度 0.1 mm/1m (≒ 20秒)


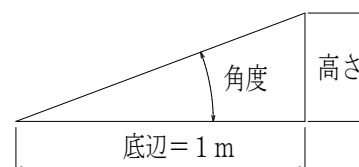


図2. 1目盛り偏位させる時の傾斜

## 5. 調整ネジの操作方法

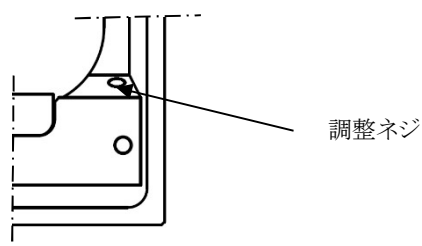

- ・調整ねじを操作する場合は、付属の調整用スパナをご使用ください。
- ・調整ネジを時計廻りに廻すと、主気泡管の気泡は左（調整ネジと反対側）へ移動します。
- ・調整ネジを反時計廻りに廻と、主気泡管の気泡は右（調整ネジ側）へ移動します。

△ 調整ネジはわずかにゆっくり回すだけで調整できます。

回しすぎは破損の原因になります。


## 6. 水平の調整方法

- （１）水準器を基準定盤上に置き、気泡の位置を確認してください。
- （２）同じ場所で180度水準器を反転させて気泡の位置を確認してください。
- （３）気泡の位置によって、調整が必要です。

### 【調整不要】

気泡が反転後も基準線内で同じ位置にある場合。

水準器も基準定盤も水平のため調整不要です。

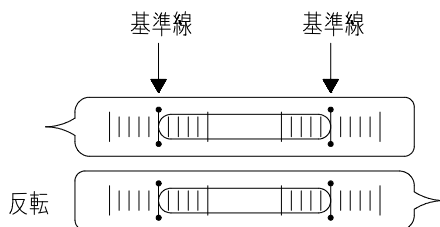


気泡が反転後も基準線内で同じ位置にある

### ①【基準定盤の水平調整が必要】

反転させても気泡の位置は同じだが、基準線を越えている場合。

水準器は水平ですが、基準定盤が水平ではありません。

基準定盤の調整ボルトで基準定盤の傾斜を調整し、反転後も基準線上に水準器の気泡の両端が接するように調整します。

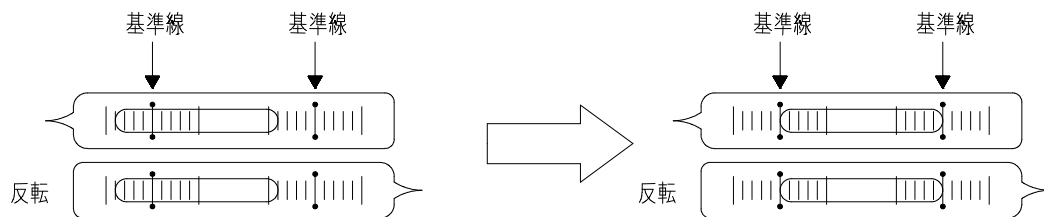

反転させても気泡の位置は同じだが、基準線を越える


調整完了

## ②【水準器のゼロ点調整が必要】

気泡が同じ目盛り分だけ左右に動いた場合。

基準定盤は水平ですが、水準器が水平ではありません。


気泡管の気泡の位置を水準器の調整ネジで調節し、反転後も基準線上に水準器の気泡の両端が接するように調整します。

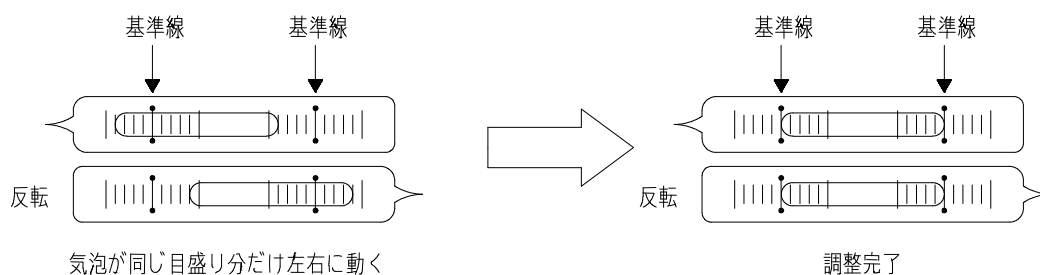

## ③【基準定盤の水平調整と水準器のゼロ点調整が必要】


気泡が左右バラバラに動いた場合。

水準器も基準定盤も水平ではありません。

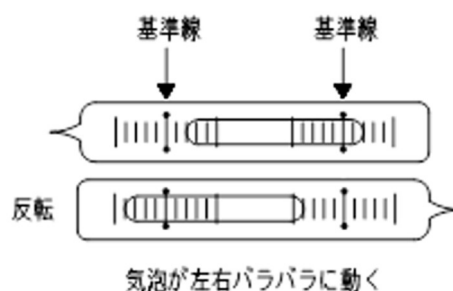

この場合は、「水平誤差が大きい方」から調整を行います。※上図の「反転」側から最大誤差の半分（上図では4目盛りなので2目盛り）を水準器の調整ネジで調節し、水準器のゼロ点調整を行います。

水準器のゼロ点調整を行った後、基準定盤の水平調整を行います。

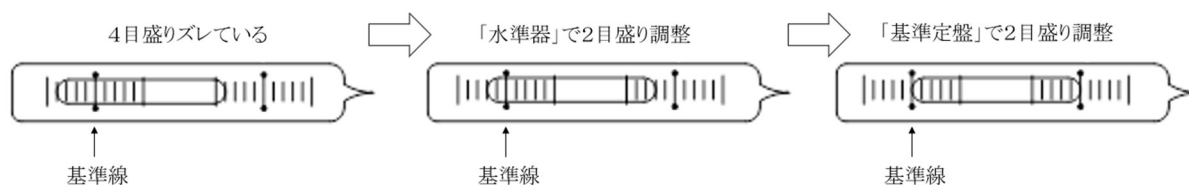

※調整後、必ず水準器を180度反転し、気泡が目盛の中心にあることを確認してください。

水平に狂いがある場合は、上記調整を繰り返し行ってください。

## 7. 使用上の注意

- ① 使用前には、使用面及びワークの測定面をきれいにしてください。
- ② 使用するときや保管時に、本器に衝撃を与えないよう注意して取り扱ってください。
- ③ 使用するところの温度になじませてご使用ください。
- ④ 本器の水平を確認してください。（項目 6. 水平の調整方法参照）
- ⑤ 本器をワーク上で移動させるときは、出来るだけ本器を持ち上げずにスライドさせながら移動させてください。
- ⑥ 本器は気泡の動きが緩やかですので、完全に気泡の動きが止まるのを確認後、気泡目盛を読み取ってください。
- ⑦ 長時間手で保持していると、0.02mm/m 感度の水準器は人の手からの温度変化でゼロ点がずれることがあります。
- ⑧ 水準器によって正確な読み取りを行うためには、必ず気泡の両端の指示値の平均値を求めてください。
- △ ⑨ 温度変化の甚だしい場所等での使用や保管はしないでください。  
-15 度以下、+40 度以上の環境下で保管及び放置等により気泡管が損傷（破裂等）することがあります。
- ⑩ 使用後は必ず防錆処理を行い、格納箱に保管してください。
- ⑪ 使用面に錆・バリ・傷等があると正しい測定が出来ませんので注意してください。  
使用面の軽微な傷等はアルカンサス砥石等で局部的に除去してからご使用ください。
- ⑫ 下記の場合は本器の感度チェックを行って使用してください。
  - ・本器を落下させたとき。
  - ・本器上に物を落下させたとき。
- ⑬ 定期的に精度チェックをして使用してください。
- △ ⑭ 製品に鋭利な部分がある場合は、取り扱い時に指や体の他の部位を傷つけないよう注意してください。
- △ ⑮ 必要に応じて保護手袋や保護眼鏡を着用して作業を行い、怪我を防いでください。
- △ ⑯ 損傷または劣化した本品を使用しないでください。怪我や事故の原因となる可能性があります。
- △ ⑰ 怪我が発生した場合は、直ちに応急処置を行い、必要に応じて医師に相談してください。





JIS 認証取得工場

## 株式会社 大菱計器製作所

OBISHI KEIKI SEISAKUSHO Co., Ltd.

本 社 〒940-1164 新潟県長岡市南陽 1 丁目 1216-1

工 場 TEL (0258) 22-1100 FAX (0258) 22-0014

東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 5 番地

TEL (03) 3293-8881 FAX (03) 3293-8884

名古屋営業所 〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町 3 番 15 号 日重ビル 2F

TEL (052) 322-4031 FAX (052) 322-5647



■本社・工場

■精密測定機器の設計・開発、製造ならびに校正サービス

(水準器、定盤、直定規、測定基準器、直角定規、ブロック、  
ダイヤルゲージスタンド、コンパレータ、角度測定器、偏心検査器、直角度測定器)

ISO9001 認証

JQA-QMA11294